



## حملة استدعاء

تاريخ بدء الاستدعاء : ٢٠٢١/١٢/٨  
نوع الاستدعاء : الأمن والسلامة  
وصف المنتج : راش وأفانزا

عدد السيارات المتأثرة	رقم تعريف شاصي السيارات المتأثرة	طرز المركبة	العلامة	سنة الإنتاج
١٣٤٧	MHKMF53F9HK024218 إلى MHKEF8BF6LK007439	راش و أفانزا	تويوتا	٣ أكتوبر ٢٠١٧ إلى ٢٩ يونيو ٢٠١٩

الخلل :

تم تجهيز المركبات الخاضعة لمضخة وقود منخفضة الضغط ، الموجودة في خزان الوقود ، والتي توفر ضغط الوقود لنظام حقن الوقود. قد تشمل مضخات الوقود هذه هذه دفاعات تم تصنيعها بكثافة أقل. إذا كانت هذه الدفاعات من نوع أقل مقاومة للسطح أو من نوع مختلف ولكنها تعرضت لتجفيف المذيبات الإنتاجية لفترات أطول من الوقت ، فقد تحدث مستويات أعلى من تكسير السطح. في هذه الحالة ، قد يحدث امتصاص مفرط للوقود ، مما يؤدي إلى تشويه متزايد في الدفع. في بعض الحالات ، قد يؤدي التشويه في الدفع إلى نقطة تخلق تداخلاً كافياً مع جسم مضخة الوقود لتسبب في توقف مضخة الوقود عن العمل. يمكن أن تؤدي مضخة الوقود الغير منتجة بسبب هذه الظروف إلى إضاءة مؤشرات فحص المحرك والتحذير الرئيسي ، وتشغيل المحرك القاسي ، وعدم بدء تشغيل المحرك و / أو توقف السيارة أثناء القيادة بسرعة منخفضة. ومع ذلك ، في حالات نادرة ، قد يحدث توقف للمركبة أثناء القيادة بسرعات أعلى ، مما قد يزيد من خطر حدوث تصادم.

الإجراء:

يتم الإجراء وفقاً للتعليمات الفنية الواردة من تويوتا موتور كوربوريشن.

للمزيد من التفاصيل :

يرجى من قائدي السيارات المذكورة الاتصال بشركة سعود بهوان للسيارات ش.م.م لمعرفة المزيد من التفاصيل وأخذ موعد وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٨ فصاعداً .

معلومات الاتصال :

يرجى الاتصال على رقم الهاتف المجاني ٨٠٠٧٣٠٠٠ خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ٥:٣٠ مساءً اعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٨